

Instructions Bulletin for the operation failure of the Month of May'2022

No. IB/ETC/GZB/2022--23/02

1. - केस स्टडी -1

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
21.05.2022	27851 / LDH	AMH	मुरादाबाद
यू०ओ०आर/ विफलता का विवरण	दिनांक 21.05.2022 को गाड़ी संख्या AMH लोको संख्या 27851 / LDH में कार्य करने के दौरान लोको पायलट श्री रामप्रकाश मुख्यालय सुल्तानपुर के द्वारा PRPM स्टेशन गुजरने के बाद टीएलसी को सूचना दी गयी, कि SL - 1 का फाइवर कवर नहीं है। तथा टीएलसी लखनऊ ने लोको को लाने से मना कर दिया है। जिस कारण उक्त लोको को कहेलिया स्टेशन पर फेल करना पड़ा जिसमे अत्यधिक समय की अनावश्यक हानि हुई। उक्त लोको को SL कवर के बिना ही उमी ट्रेन में GZB में प्राप्त किया गया था। जबकि SL कवर की अनुपलब्धता के बारे में दिनांक 26.04.22 से लोको लोग बुक में रिमार्क लिखा हुआ था।		
लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	- लोको पायलट ने लोको का प्रभार लेते समय टीएलमी मुरादाबाद को सूचित नहीं किया। - लोको पायलट ने PRPM स्टेशन गुजरने के बाद टीएलसी को सूचित किया तथा टीएलसी लखनऊ द्वारा लोको स्वीकार न करने के बारे में बताया। - गाड़ी को कहेलिया स्टेशन पर खड़ा करके सहायता इंजन की मांग की गयी।		
TSD के अनुसार ट्रबलशूटिंग/ लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	-----		
रिमार्क	Bad Case: लोको पायलट श्री रामप्रकाश मुख्यालय सुल्तानपुर द्वारा लोको का चार्ज लेते समय ही टीएलमी मुरादाबाद को बताया गया होता तो उक्त गाड़ी के अनावश्यक बिलंबन को बचाया जा सकता था।		

2. - केस स्टडी -2

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
26.05.2022	60005/SRE	DN / DUMK	मुरादाबाद
यू०ओ०आर/ विफलता का विवरण	दिनांक 26.05.2022 को गाड़ी संख्या DN/DUMK के लोको संख्या 60005/SRE में लोको पायलट श्री देव कुमार सिन्हा मुख्यालय लक्सर के द्वारा कार्य करने के दौरान HRH - MB के मध्य VCD ऑपरेट हो जाने के कारण गाड़ी ब्लॉक खण्ड में ही समय 05:00 बजे खड़ी हो गयी। लोको पायलट नियमानुसार VCD एकनॉलेज करने तथा रिमोट करने में असमर्थ रहे। अंत में सेक्शन बदल कर पिछले सेक्शन से ब्लॉक खण्ड साफ किया। तथा MB स्टेशन पर समय 05:25 पर आकर आगे वाले सेक्शन से लोको energise करने पर लोको सामान्य रूप से कार्य करने लगा।		
लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	लोको पायलट ने पीछे वाले सेक्शन से लोको चालू करके ब्लॉक सेक्शन साफ किया। लोको पायलट को VCD ऑपरेट होने तथा उसे रिमोट करने के सही तरीके की जानकारी नहीं थी।		

TSD के अनुसार ट्रेवलशूटिंग/ लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	WAG-12B लोको में VCD रिसेट करने का उचित विधिवत तरीका निम्न प्रकार है :- • ट्रेक्शन / ब्रकिंग हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन पर लाये. • 32 सेकंड का इंतजार करे. • सेंट्रल पैनल पर लगे VCD एक्जोसिज पुश बटन को प्रेस करे. • VCB को बंद करे. • ऑटो ब्रेक हैंडल को फुल सर्विस पर 10 सेकंड के लिए रखे तथा उसके बाद रन पोजीशन पर रखे.
रिमार्क	Bad Case: VCD ऑपरेट हुयी जिसे लोको पायलट समय में पहचानने तथा रिसेट करने में असफल रहे , जिसके कारण उक्त गाड़ी का अनावश्यक विलम्ब हुआ।

3. - केस स्टडी -3

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
190522	22204/BSL+37286/BRC	14324	दिल्ली
यू०ओ०आर/ विफलता का विवरण	नुमेटिक पैनल पर फीड पाइप से एयर लीकेज का होना.		
लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही / ट्रेवल शूटिंग	दिनांक-19.05.2022 को लोको संख्या- 22204/BSL+37286/BRC गाड़ी संख्या- 14323 में कार्य करते हुए रोहतक पहुंचा, तथा गाड़ी संख्या-14324 के लिए उपरोक्त लोको नामित किया गया था। TLC/NDLS के निर्देशानुसार लोको संख्या-37286 को गाड़ी में कार्य करना था तथा लोको संख्या-22204 डेड को डेड रहना था। 13:40 बजे LPS श्री रवि रंजन घोष ने लोको संख्या- 22204 को डेड बनाया तथा लोको संख्या-32786 को इनरजईज करके 14:10 बजे EOT किया। 14:20 बजे FP एंगल कॉक को खोला गया। 14:24 बजे कॉन्टीनुइटी करने के बाद FP प्रेशर 2-3 kg/cm² तक बना। चेक करने पर रियर डेड लोको संख्या- 22204 के न्यूमेटिक पैनल से लीकेज मिली। रियर लोको को आइसोलेट करने पर प्रेशर नार्मल हुआ तब गाड़ी का प्रस्थान 14:34 बजे 34 मिनट का विलम्बता से हुआ।		
TSD के अनुसार ट्रेवलशूटिंग/ लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	रियर लोको संख्या - 22204 को डेड बनाने समय वाक्यूम से लीकेज होने के कारण फीड वाक्यूम को आइसोलेट करना चाहिए था।		
रिमार्क	Bad Case LPS श्री रवि रंजन घोष ने रियर लोको संख्या - 22204 को डेड बनाते समय FP कॉक को आइसोलेट नहीं किया जिसके कारण अनावश्यक समयहानि हुई		

4. - केस स्टडी -4

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
24.05.22	22731/DLTB	14624	दिल्ली
यू०ओ०आर/ विफलता का विवरण	फ्यूज CCPT का बार बार मेल्ट होना.		
लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक-24.05.22 को लोको संख्या- 22731/DLTB गाड़ी संख्या-14624 कार्य करता हुआ भटिंडा साइड से चला, 09:26 बजे KIU स्टेशन पाम करते समय DJ ट्रिप हुआ, BP प्रेशर ड्राप होने के साथ-साथ पैंटो लोअर हो गया तथा गाड़ी खण्ड KIU-JJT के मध्य खड़ी हो गयी। लोको पायलट द्वारा चेक करने पर CCPT फ्यूज KIU-JJT के मध्य खड़ी हो गया। लोको पायलट ने CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया। लोको मेल्ट मिला जिसे बदल दिया गया, परन्तु पुनः CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया। लोको पायलट ने HOBA को ऑफ पोजीशन पर किया तथा बोली -2 को आइमोलेट किया लेकिन फिरसे CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया। लोको पायलट ने CCPT फ्यूज बदला तथा RSI ब्लाक-1 को आइमोलेट करके कोशिश किया। सफलता मिलने पर एक ब्लाक के साथ गाड़ी कार्य करते हुए साईट से प्रस्थान हुआ। 10:29 बजे गाड़ी के रोहतक आगमन पर लोको पायलट ने ब्लाक-1 को नार्मल किया तथा HMCS-1 को 3rd पोजीशन पर करके TM-2 को आइमोलेट किया तब पाँच मोटरों के साथ गाड़ी का रोहतक से 10:32 बजे प्रस्थान हुआ।		
TSD के अनुसार ट्रबलशूटिंग/ लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	उपरोक्त लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही ट्रबल शूटिंग / में प्रतीत होता है, कि लाइन कांटेक्टर -2 में फाल्ट था। तथा MP को N पर रखने या फस्ट नौच लने पर CCPT मेल्ट हो रहा था। इस दशा में CCPT मेल्ट होने पर की जाने वाली कार्यवाही निम्न है। L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6 कांटेक्टर की जाँच करें, यदि कोई बाहरी वस्तु दीखाई दे, तो उसे अलग कर दें. HMCS1/2 के द्वारा खराब लाइन कांटेक्टर के EP वाल्व की पहचान कर उसे आइमोलेट करें.		
रिमार्क	Bad Case लोको पायलट ने CCPT फ्यूज के मेल्ट होने पर TSD के अनुसार कार्यवाही नहीं की.		

5. - केस स्टडी -5

दिनांक	मेमू न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
18.05.22	34021/ET	Up NMG	LKO
यू०ओ०आर/ विफलता का विवरण	गाड़ी की टी.सी. कपलिंग का नहीं खुलना.		
लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	लोको पायलट ने चौखंडी स्टेशन पर लोको का चार्ज लिया तथा शंटिंग करने के बाद लोको को गाड़ी पर लखनऊ साइड की तरफ लगाया। गाड़ी का प्रस्थान चौखंडी स्टेशन से 13:30 बजे हुआ। गाड़ी को अगले स्टेशन पर GDR बनाने के लिए रोका गया। लोको पायलट द्वारा गाड़ी की जाँच के दौरान पाया गया की गाड़ी की टी.सी. कपलिंग खोलने का काफी प्रयास किया परन्तु		

	सफल नहीं हुए। वाराणसी में CLI को लोको अटेंड करने के लिए भेजा गया परन्तु टी. सी. कपलिंग नहीं खुल पायी। उन्होंने LP एवं ALP की मदद से किसी प्रकार कप्लर को बंद करके सेफ्टी पिन को लगाया, उसके बाद गाड़ी का प्रस्थान हो सका। जिसके कारण गाड़ी का 42 मिनट विलंबन हुआ।
लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	कू को चार्ज लेते समय दोनों तरफ की कपलिंग के खुलने तथा बंद होने की तसल्ली अवश्य करनी चाहिये थी, जिससे गाड़ी में हुई समय हानी को बचाया जा सकता था।
रिमार्क	Bad Case लोको पायलट/ असिस्टेंट लोको पायलट द्वारा चौखंडी स्टेशन पर लोको को गाड़ी से कपल करते समय कप्लर का ठीक प्रकार से बंद तथा लॉक होना चेक करना चाहिये था।

6. केस स्टडी -6

दिनांक	मेमू न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
24.05.22	22405/GD	14232	LKO
यू०ओ०आर/ विफलता का विवरण	गाड़ी की टी.सी. कपलिंग का नहीं खुलना.		
लोको पायलट द्वारा की गयी कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	गाड़ी स० 14231 का बस्ती स्टेशन पर आगमन 11:41 बजे हुआ। LP ने लोको को रिवर्स करके गाड़ी पर लखनऊ एंड की तरफ लगाया। गाड़ी स० 14232 का प्रस्थान बस्ती स्टेशन से 13:50 बजे हुआ तथा अयोध्या स्टेशन पर 16:01 बजे आगमन हुआ। LP के अंडरफ्रेम की जाँच के दौरान पाया की गाड़ी की TC कपलिंग लगी है परन्तु लोको का कप्लर खुला हुआ है। कप्लर को बंद करने के लिए LP ने TC कपलिंग खोलने का काफी प्रयास किया परन्तु सफल नहीं हुए। स्टेशन पोर्टर की मदद से TC कपलिंग को कप्लर से अलग किया गया तथा लोको को आगे बढ़ाकर पुनः TC कपलिंग को लगाया गया और कप्लर को ठीक प्रकार से बंद करके सेफ्टी पिन को लगाया तत्पश्चात लोको को गाड़ी से अटैच किया गया। उसके बाद गाड़ी का प्रस्थान हो सका जिसके कारण गाड़ी का 65 मिनट विलंबन हुआ।		
लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	कू को चार्ज लेते समय दोनों तरफ की कपलिंग के खुलने तथा बंद होने की तसल्ली अवश्य करनी चाहिये थी, जिससे गाड़ी में हुई समय हानी को बचाया जा सकता था।		
रिमार्क	Bad Case लोको पायलट/ असिस्टेंट लोको पायलट द्वारा बस्ती स्टेशन पर लोको को गाड़ी से कपल करते समय कप्लर का ठीक प्रकार से बंद तथा लॉक होना चेक करना चाहिये था।		

7.0 कन्वेंशनल लोको मे SA-9 से लोको ब्रेक नहीं लगता है-

1. SA-9 की दोनो कट आउट कौंक काम करने वाली cab मे पुरे खुले तथा पिछली cab मे बन्द देखे.
2. MU2B वाल्व को लीड पोजीशन पर देखे.
3. अंडर फ्रेम मे MR-4 कट आउट कौंक को खुला देखे तथा MRमे 8.0 से 9.0 kg/cm² प्रेशर होना चेक करे.
4. C-2 रिले वाल्व को टैप करे.
5. दोनो बोगी कट आउट कौंक खुले देखे.
6. हैण्ड ब्रेक तथा व्हील के नीचे गुटके लगाकर, टीएलमी मे मदद की मांग करे.

उपरोक्त निर्देश बुलेटिन विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद की वेबसाइट www.etcgzb.in पर भी उपलब्ध है।

सरताश
(सरताश कुमार)
(प्रधानाचार्य/वि.प्र.के./गा.बाद.)

न० 232-विद्युत/वि.प्र.के./ट्रेनिंग-1
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली- सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विद्युत अभियंता/मोबिलिटी, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली- सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/परिचालन/नई दिल्ली, लखनऊ - सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/कर्मण वितरण/मुरादाबाद, फिरोजपुर, अंबाला- सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक - 15.06.2022